

カメラ側からシステム側に音声を通らない (インカムマイク音声)

◆症状

カメラ側からのインカムマイクの音声システム側へ通らない。システム側からの音声は、カメラ側で聞こえる。インカム(ヘッドセット)を他のものと交換しても改善されず。インカムにかかわるカメラのメニュー設定などに問題はない。


◆故障以外で考えられる原因

カメラ背面 (FA) の REAR パネルにあるスイッチで、「INCOM SEL」又は「INC FR VR」が、「FRONT」又は「ENG」「PROD」になっている。


◆対処

「INCOM SEL」又は「INC FR VR」スイッチは、対象回線のインカム制御を、カメラの側面(カメラマン側)のボリュームやスイッチに移す機能です。(担いで運用する場合を想定した機能)

「INCOM SEL」又は「INC FR VR」スイッチを「REAR」もしくは「OFF」に設定してください。

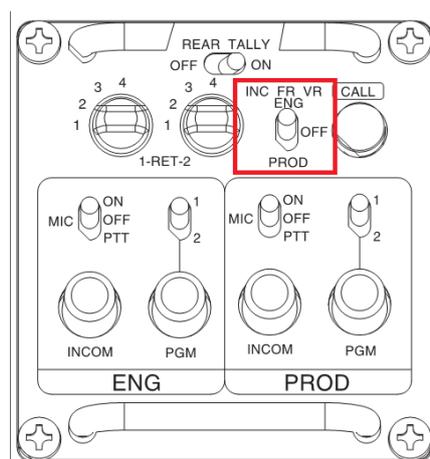

HDK-79EX3

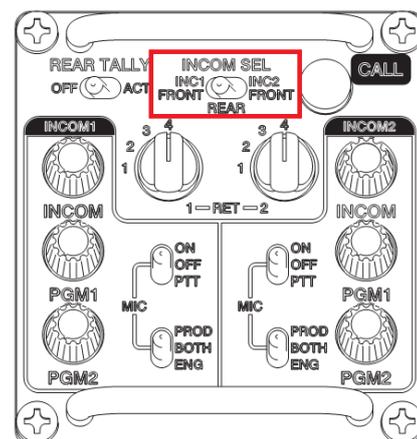

FA-55 / FA-97 / FA-300